



SAVE Vurdering marts 2026

SAVE-Bygningsregistrering: Ny Screening

Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

IDENTIFIKATION		Oprindelig Registreringsdato Aldrig		Ny vurderingsdato	
Kommune Varde Kommune	Kommune nr. 573	Postnr. 6857	By Blåvand		
Adresse Hovej	Hus nr. 46	Bygnings nr. Bygning I			
Landsejerlav Bredmose By, Ho	Matrikel nr. 36a	Ejendoms nr. 9304949	Zone landzone		
Planoplysninger Landzone – ingen lokalplan, bygningen ligger inden for bevaringsværdigt kulturmiljø i Ho					
Betegnelse					
Bygningstype Gård (klitgård)					

Vurdering	
Arkitektonisk værdi 6	Begrundelse Det tilbageværende stuehus står alene, da de øvrige længer er nedrevet. Huset har spidse gavle, bølgeaternittag med udhæng. Facaden er skalmuret i tegl mod nord og vest, mens dele af den oprindelige facade mod syd er bevaret. Mod både syd og nord er der opsat uoriginale taskekviste. Den nord-østlige del af huset er delvist nedrevet, hvor staldlængen tidligere var sammenbygget med hovedhuset. Vindueshullernes rytme og størrelse samt skorsten er bevaret.
Kulturhistorisk værdi 6	Begrundelse Husets oprindelige historie som gammel "klitgård" ved Ho Bugt kan ikke længere aflæses, bortset fra placeringen i landskabet og retningen af gårdspladsen. Næsten alle originale bygningsmæssige træk er forsvundet, og fortællerværdien er derfor stort set ikke længere til stede.
Miljømæssig værdi 4	Begrundelse Det tilbageværende stuehus ligger nord-sydvendt, ligesom de øvrige spredte gårde nord for Ho by. Stuehuset er sammen med nabobebyggelsen placeret ca. 200 meter øst for Hovej og ligger derfor længere "fremme" mod bugten sammenlignet med de øvrige "klitgårde" i det åbne landskab, som er placeret langs vejen. Gårdene fremstår derfor meget tydeligt i det åbne landskab med Ho Bugt på østsiden af Hovej. Den miljømæssige værdi i gårdsplads osv. omkring den firelængede gård er tabt i forbindelse med øvrige bygninger på grunden er nedrevet.
Originalitet 8	Begrundelse Huset fremstår med skalmurede facader mod nord og vest. Taget er et uoriginalt bølgeaternittag med tagudhæng og uoriginale tagkviste og det valmede stråtækte tag er udskiftet og gavlene rettet op. Tagkonstruktionen er hævet, og tagudhænget er tilføjet i forbindelse med ombygningerne i slutningen af 70'erne. Bygningen har oprindeligt haft stråtag, gesims og tre længer, der var tilbygget stuehuset. Vinduer og døre er ikke originale, og den østlige gavl er senere tilbygget. Den tilbageværende del af den originale bebyggelse er minimal.
Tilstand	Begrundelse

8	Bygningens tilstand er præget af, at den i omkring fem år har stået afdækket med en presenning på den østlige del, hvor de øvrige længer er nedrevet. Den bærende konstruktion i den østlige del er påvirket af råd og borebilleangreb. I de områder, hvor bygningen har stået åben, er gulv og bjælkelag præget af forfald og flere steder ødelagt. Murværket viser tegn af reparationer igennem tiden og det originale murværk er revnet flere steder.
Bevaringsværdi 6	Begrundelse Bygningen har lav bevaringsværdi samlet set. De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er væsentligt reduceret som følge af omfattende ombygninger, tab af de oprindelige længer og udskiftning af næsten alle oprindelige materialer og detaljer. Kun placeringen i landskabet vidner i dag om bygningens oprindelige funktion som klitgård. Bygningen vurderes samlet at have lav bevaringsværdi , primært på grund af tabet af oprindelige træk og en kritisk byggeteknisk tilstand, mens placeringen i landskabet udgør den væsentligste resterende kvalitet.
NOTATER	Sårbarhed ift. kulturmiljøet Området er meget sårbart over for ny bebyggelse, anlæg, tilplantning mv., der kan sløre den klare grænse mellem engene og bebyggelsen på de højereliggende strøg. Man bør specielt undgå bebyggelse og beplantning, der kan hindre de åbne kig mellem bebyggelsesklyngerne ud over marsklandskabet og Ho Bugt. Genopførelse med evt., meget moderne arkitektur vil virke meget dominerende og fornemmelsen af de oprindelige gårdes placering i landskabet vil gå tabt. Derfor har det betydning, at nye bebyggelser indpasses i de rigtige proportioner og materialer.

BBR - Oplysninger		
Opførsels år 1850	Til / ombygnings år -	
Anvendelse Gård	Ejerforhold Ejere: HVIDBJERG STRAND FERIEPARK A/S	
Ydervægsmateriale Mursten	Tagdækning Fibercement herunder asbest	
Antal etager 1,5	Samlet bygningsareal 108 m ²	Bebygget areal 108 m ²

Bygningsbeskrivelser		
Ydervæg Mursten, skalmuret på nord- og vestsiden, sydfacade: enkelte oprindelige murede partier dog med nye fuger	Sokkeltype Støbt på nord, vest og syd siden, ingen på sydsiden	Byggestil Traditionel klitgård med stråtag
Tagbeklædning Etanit plader	Kviste type / antal En taskekvist mod syd	Gesims type / antal led Den gamle gesims kan ses på sydsiden – erstattet af en tagkvist
Vinduer type / antal Sydfacade: 13 ikke originale trævinduer med store sprosser Østgavl: 3 staldvinduer	Vinduer type / antal Nordfacade: 7 ikke originale trævinduer uden sprosser Vestgavl: 3 rammet vindue uden sprosser på 1. sal	Tagvinduer type / antal -
Døre type / antal Sydfacade: en havevindør uden sprosser	Døre type / antal Nordfacade: 2 ikke oprindelige et-fløjede entredøre med glas uden sprosser	Døre type / antal Vestgavl: bredt højtstående "blyvindue" inddelt i små felter

Situationsplan
Gul firkant markerer bygning

Luftfoto 2025



Luftfoto 2020




Foto

Registrerings dato 23. marts 2026– Bebyggelsen set fra sydvest og nordøst

Nordog vestfacade



Sydfacade

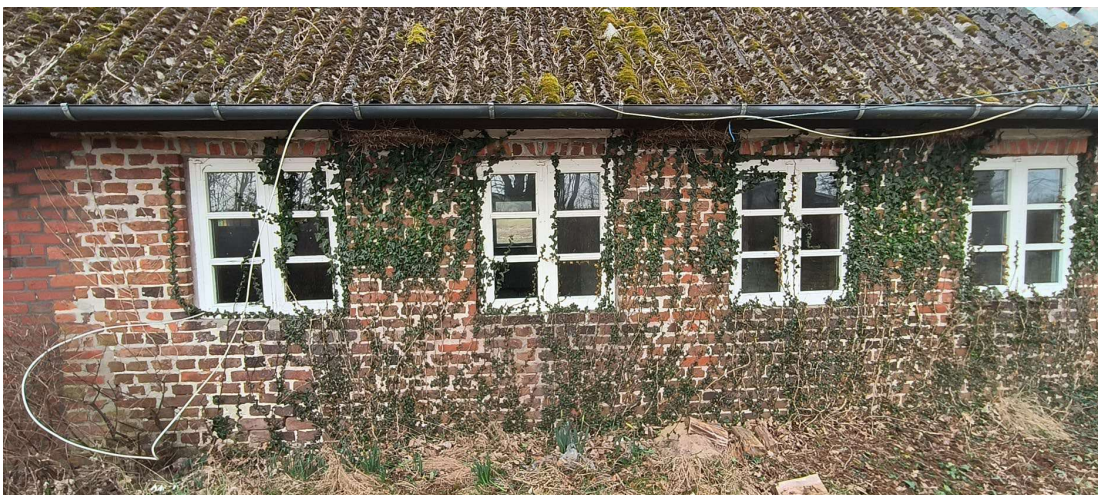

Østgavl



Historiske fotos

Ca. 1950

